

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Sprawdź czy Puroterm oraz rama, z którą będzie się łączył, nie są uszkodzone bądź nie mają istotnych wad. Zwróć uwagę na śruby mocujące wzmocnienie stalowe do ramy okna (jeśli występują). Jeśli odstają, dokręć je. Przyłóż Puroterm do ramy okna sprawdzając czy pasuje do wybranego systemu.
2. Zaaplikuj klej uszczelniający na Puroterm, a następnie dopasuj do ramy okna ściskając ściskiem stolarskim tak, aby równomiernie do niej przylegał. Zalecamy dwie ścieżki kleju uszczelniającego lub sylikonu o szerokości 3-4mm. Aplikuj klej tak, aby śruba kotwiąca Puroterm do ramy nie przerwała jego ścieżki. Jeśli łączysz ze sobą kilka belek Purtermu, zaaplikuj klej uszczelniający również w miejscu ich łączenia tak, aby szczelina która powstanie była wodo- i wiatroszczelna.
3. Ustal miejsca punktów kotwienia Purotermu do ramy (ok. 15-20 cm od jego krawędzi oraz nie rzadziej niż co 60 cm pomiędzy). W zależności od sposobu montażu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Montaż od góry ramy.

Otwory wykonaj wiertłem o średnicy 6mm przewiercając zarówno ramę jak i Puroterm. Przykręć śrubę o średnicy 7,5mm (wkręt ościeżnicowy) oraz długości dopasowanej do wysokości Purotermu przykręcając ją przez ramę od góry.

Montaż od dołu Purotermu.

W przypadku przykręcania Purotermu od dołu wykonaj te same czynności tylko samodzielnie dopasuj długość śruby do wysokości belki.

Montaż Purotermu HS:

Wykonaj otwory w daszku Purotermu. Za pomocą śrub samowiercących przykręć Puroterm HS do progu drzwi przesuwnych. Używaj śrub nie dłuższych niż 45-60 mm. Dobierając długość śruby upewnij się, że nie przewiercisz progu HSA przez całą jego wysokość.

4. Jeżeli otwór, w którym montujesz okno, jest wypoziomowany, zaaplikuj klej od spodu Purotermu (ilość jak w pkt. 2), a następnie ustaw zestaw w przeznaczony dla niego pozycji.

Jeżeli otwór nie jest przygotowany i potrzebujesz wypoziomować montowany zestaw podpierając Puroterm punktowo pamiętaj, aby podeprzeć go zarówno od strony

wewnętrznej jak i zewnętrznej (patrz. rys. 1). Podparcie tylko jednej ze stron (np. od wewnątrz) jest niedopuszczalne. Punkty podparcia ustal zgodnie ze schematem: 10-15 cm od krawędzi Purotermu oraz nie rzadziej niż co 50cm. Jeśli w ramie występują słupki stałe, podparcie umieść również pod nimi.

Do podparcia używaj klocków podporowych przeznaczonych do montażu stolarki okienno-drzwiowej lub klinów dystansowych przeznaczonych do przenoszenia dużych obciążeń. Zabrania się używania do tego celu klinów lub łat drewnianych.

5. Wypoziomowany Puroterm przykręć do posadzki za pomocą kątowników stalowych ustawiając jednocześnie linię okna. Rozmieszczenie kątowników wygląda tak samo jak punkty podparcia, czyli 10-15 cm od krawędzi oraz nie rzadziej niż co 50cm (patrz rys.2).

Rys.1



Rys.2

